

Návod k obsluze

pro digitální jemný manometr

GMH3161-01

-1,00 až 25,00 mbar rel.
od verze 6.5



CE



GREISINGER electronic GmbH

OBSAH

1 VŠEOBECNĚ	2
1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
1.2 PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ	3
1.3 PŘIPOJENÍ	3
1.4 DISPLAY	3
1.5 OVLÁDÁNÍ	3
2 KONFIGURACE PŘÍSTROJE	4
2.1 UNIT: VOLBA TLAKOVÝCH JEDNOTEK	4
2.2 P.OFF: AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	4
2.3 ADR: ADRESA	4
2.4 OFFS: OFFS: KOREKCE NULOVÉHO BODU (OFFSETU) SENZORU	4
2.5 SCAL: KOREKCE STRMOSTI SENZORU	4
3 CHYBOVÁ A SYSTÉMOVÁ HLÁŠENÍ	5
4 PŘIPOJENÍ SENZORŮ	5
5 SÉRIOVÉ ROZHRANÍ	6
6 TECHNICKÉ ÚDAJE	7
7 UPOZORNĚNÍ K LIKVIDACI	7

1 Všeobecně

1.1 Bezpečnostní pokyny

1. Dokonalá funkčnost a bezpečnost přístroje je zajištěna pouze za klimatických podmínek blíže specifikovaných v kapitole "Technické údaje".
2. Zacházejte s přístrojem opatrně (chránit před nárazy, pády atd.). Konektory a zásuvky chráňte před prachem a jinými nečistotami.
3. Jestliže byl přístroj vystaven nízkým či vyšším teplotám, může dojít uvnitř přístroje ke kondenzaci vlhkosti a tím k narušení funkčnosti přístroje. V tomto případě se musí nechat teplota přístroje přizpůsobit pokojové teplotě, než je možné uvést přístroj do provozu.
4. Zkontrolujte pečlivě zapojení přístroje, zvláště při připojení na další zařízení (např. přes komunikační rozhraní). Případné odlišné interní zapojení cizího připojeného zařízení může vést ke zničení tohoto zařízení i vlastního přístroje.
Pozor: Při poškození napájecího zdroje (propojení vstupního napětí na výstup) může dojít k výskytu životu nebezpečného napětí na svorkách a zásuvkách přístroje.
5. V případě zjištění jakékoli závady na přístroji:
 - viditelné poškození
 - nesprávná funkce
 - dlouhodobé skladování nebo umístění v nevhodném prostředí
 přístroj vypněte, označte jako vadný a odešlete na kontrolu či opravu k dodavateli
6. **Pozor:** Nepoužívejte tento produkt v bezpečnostních či nouzových zařízeních nebo tam, kde by závada na přístroji mohla způsobit zranění osob nebo materiální škody.
Nebude-li na toto upozornění dbáno, může dojít ke zranění či usmrcení osob nebo k materiálním ztrátám.

1.2 Provozní upozornění

- Bateriový provoz**

Zobrazí-li se na displeji nápis 'bAt' na spodní části displeje přístroje, je již nízká kapacita baterie a bude jí nutno vyměnit. Bez ohledu na toto hlášení ještě přístroj po určitou dobu plně funkční.

Dojde-li k zobrazení nápisu 'bAt' na horní části displeje, je napájení přístroje z baterie nedostatečné a je nutno ji ihned vyměnit.

Pozor: V případě, že přístroj nebude dlouhodobě používán, baterii odpojte a vyjměte.

 
Při skladování při teplotě nad 50°C musí být baterie odpojena a vyjmuta.

Doporučení: V případě, že přístroj nebude dlouhodobě používán, baterii odpojte a vyjměte!

- Provoz ze síťového zdroje**

Pozor: Při připojování síťového zdroje se ujistěte, zda výstupní napětí zdroje odpovídá napájecímu napětí přístroje: **10,5 až 12 V DC**. Jakékoli vyšší hodnoty napájecího napětí jsou nepřípustné (jednoduché 12V napájecí zdroje mohou mít příliš vysokou hodnotu výstupního napětí na prázdnou), proto je doporučeno používat pro napájení síťový zdroj GNG10/3000, který je pro tyto typy přístrojů určen.

1.3 Připojení



Připojení zdroje tlaku: „+“ = vyšší tlak, „-“ = nižší tlak

Rozhraní: Připojení galvanicky odděleného rozhraní (viz kapitola 6)

Zdírka pro připojení síťového zdroje je umístěna na levé straně přístroje.

1.4 Displej

Jednotky: Šipka označuje

zvolenou měrnou jednotku

SL: bez funkce

Tara: signalizuje aktivní tárovací funkci




Hlavní displej: zobrazení aktuální měřené hodnoty

Vedlejší displej: zobrazení min., max. a Hold hodnot

Logg: : bez funkce

1.5 Ovládání

Bylo-li změněno nastavení nulového bodu, pak přístroj po zapnutí krátce zobrazí nápis „nuLL Corr“.

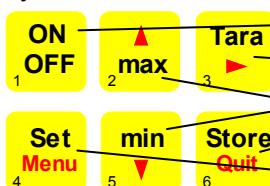

zapnout/vypnout

Tara: vyvolání tárovací funkce, nastavení nulového bodu

min/max: vyvolání min. / max. hodnot

Store/Quit: vyvolání funkce Hold

Set/Menu: vyvolání konfigurace

Max. naměřená hodnota: Tlačítko 2 'max' zobrazí maximální naměřenou hodnotu. Opakování stisknutí vrátí displej do původního zobrazení. Pro vymazání max. naměřené hodnoty stiskněte tlačítko 'max' na dobu >2 sekundy..

Min. naměřená hodnota: Tlačítko 5 'min' zobrazí maximální naměřenou hodnotu. Opakování stisknutí vrátí displej do původního zobrazení. Pro vymazání min. naměřené hodnoty stiskněte tlačítko 'min' na dobu >2 sekundy.

Funkce Hold: Stisknutím tlačítka 6 'store/Quit' zůstane zobrazena poslední naměřená hodnota na spodním displeji. Opakování stisknutí vrátí hodnotu zpět.

Funkce tára: Stisknutím tlačítka 3 'Tara' se displej přepne na hodnotu 0. Veškerá další měření jsou vztažená k nastavené tárovací hodnotě. Je-li funkce tára aktivována, je nápis "Tara" označen šípkou. Pro deaktivaci stiskněte tlačítko 3 na dobu >2 sekundy.

Pozor: Při aktivování tárovací funkce dojde k vymazání max. / min. hodnot.

Nastavení nulového bodu: Přístroj zobrazuje nulovou hodnotu v případě, že na tlakový snímač není přiveden žádny vstupní tlak. Přestože přístroj i snímač byly ve výrobě kalibrovány, je možné (pouze u rel.tlaku) nastavení nulového bodu následujícím postupem: tlačítko 3 stiskněte na cca 5 sekund (krátké zobrazení nápisu Auto Null). Nastavení nulového bodu se provádí pomocí změny offsetu senzoru tlaku (viz také konfigurační menu)

Upozornění: Nastavení je možné pouze v tom případě, odchylka je nižší než 500 číslic.

Stisknutím tlačítka 3 na dobu cca 15 sekund dojde k navrácení k dílenskému nastavení.

Upozornění: Bylo-li nastavení nulového bodu změněno, je při zapnutí přístroje tato změna signalizována nápisem „Corr“.

2 Konfigurace přístroje

Pro změnu nastavení stiskněte na 2 sekundy tlačítko **Menu** (tlačítko 4), zobrazí se 1 nabídka konfigurace.

Posun mezi jednotlivými nabídkami se provádí opětovným stisknutím **Menu** (tlačítko 4).

Nastavení požadovaných hodnot se provádí tlačítky **▲** (tlačítko 2) nebo **▼** (tlačítko 5).

Stisknutím tlačítka **Quit** (tlačítko 6) dojde k ukončení konfigurace.

2.1 Unit: Volba tlakových jednotek



Zobrazovaná hodnota může být uváděna v různých tlakových jednotkách. Zvolená tlaková jednotka je na displeji přístroje označena šipkou. Nastavené tlakové jednotky se ukládají v paměti a při dalším zapnutí přístroje zůstává toto nastavení zachováno. Výběr jednotek je závislý na typu senzoru. Jednotka [m] =mH₂O je podporována pouze přístrojem s označením [m] nacházejícím se pod displejem!

2.2 P.oFF: Automatické vypnutí



Pokud po zadání dobu není stisknuto žádné tlačítko nebo neprobíhá komunikace přes rozhraní, přístroj se automaticky sám vypne.

Doba pro automatické vypnutí může být nastavena od 1 do 120 min.

Funkce může být deaktivována nastavením P.oFF = oFF.

2.3 Adr: Adresa



Přístroje řady GMH3xxx- lze připojit na sériové rozhraní. Maximálně může být připojeno 10 přístrojů. (v případě konvertoru rozhraní, např.GRS3105: max. 5 přístrojů). Přístroje musejí mít nastaveny odlišné adresy 01, 11, 21 ... 91. Standardní nastavení adresy je 01.

2.4 OFFS: OFFS: Korekce nulového bodu (offsetu) senzoru

V případě potřeby měření, lze provést posunutí nulového bodu:

$$\text{zobrazená hodnota} = \text{naměřená hodnota} - \text{offset}$$

Standardní nastavení: 'off' = 0.0, tzn. žádné posunutí nulového bodu. Posunutí nulového bodu slouží především pro kompenzaci měřicí odchylky senzoru nebo přístroje.

Nastavení se provádí v nastavených jednotkách měření.

2.5 SCAL: Korekce strmosti senzoru

Strmost měření lze ovlivnit tímto faktorem (faktor v %):

$$\text{zobrazená teplota} = (\text{naměřená hodnota} - \text{offset}) * (1+\text{Scal}/100)$$

Standardní nastavení: 'off' =0.000, tzn. žádná korekce. Korekce strmosti slouží spolu s nastavením nulového bodu ke kompenzaci odchylky senzoru.

3 Chybová a systémová hlášení

Displej	Možná závada	Pomoc
	Kapacita baterie je nízká, (přístroj je při tomto hlášení ještě krátkodobě plně funkční)	Baterii vyměňte
	Baterie je vybitá Při použití sítě zdroje: nesprávné napětí	Baterii vyměňte Zkontrolujte zdroj / vyměňte
žádné zobrazení nebo pouze čáry na displeji	Baterie je vybitá Při použití zdroje: nesprávné napětí, polarita	Baterii vyměňte Zkontrolujte zdroj / vyměňte
přístroj nereaguje na stisk tlačítka	Systémová chyba Defekt přístroje	Baterii a zdroj odpojte, krátce vyčkejte a opět připojte Odešlete na opravu
Err.1	Měřicí rozsah je překročen Defekt senzoru	Ověřte: není tlak vyšší než 25 mbar? -> měř. hodnota je příliš vysoká! Odešlete na opravu
Err.2	Měřicí rozsah je podkročen Defekt senzoru	Ověřte: není tlak nižší než -1 mbar? -> měř. hodnota je příliš nízká! Odešlete na opravu
Err.4	Nízká hodnota pro zobrazení , aktivní TARA	Prověřte: leží hodnota pod -2000 (tára?)
Err.9	Měřená hodnota je mimo povolený měřicí rozsah	Ověřte: měř. tlak je v rozsahu přístroje ?
Err.7	Systémová chyba	Odešlete na opravu

4 Připojení tlaku

- Při přetlaku popř. podtlaku (-1.00mbar...25.00mbar):**
Hadici z umělé hmoty o vnitřním průměru 4 mm zasuňte na přípoj "+". Přípoj "-" zůstává neobsazený.
- Při podtlaku (-25.00mbar...0.00mbar):**
Zasuňte hadici na přípoj "-". Měřicí rozsah -25.00 až 0.00 mbar.
Pozor: Všechny hodnoty na displeji jsou zobrazovány jako kladné, neobjeví se znaménko "-".
příklad: při měření podtlaku o hodnotě -25.00 mbar se na displeji zobrazí hodnota 25.00 (bez znaménka "-").
- Při měření diferenciálního tlaku:**
Obě hadice z umělé hmoty o vnitřním průměru 4 mm zasuňte na přípoj "+" a "-" tak, aby na přípoji "+" byla hadice s vyšším tlakem.

5 Sériové rozhraní

Pomocí galvanicky odděleného konvertoru rozhraní GRS3100, GRS3105 nebo USB3100 (zvláštní příslušenství) lze přístroj připojit přímo na rozhraní RS232 nebo USB PC. Pomocí konvertoru rozhraní GRS3105 lze připojit větší počet přístrojů současně na jedno rozhraní PC. V tomto případě je nutné, aby všechny připojené přístroje měly přiděleny různé adresy. Z tohoto důvodu musí být při připojení více přístrojů ve výrobě nastavené adresy změněny.

Přenos je bezpečně chráněn proti chybám přenosu (CRC).

Pro načítání a zobrazování dat slouží následující programy:

- **EBS9M:** 9-kanálový software k on-line zobrazení a záznamu měřených hodnot
- **EASYCONTROL:** Univerzální více-kanálový software (s možným připojením EASYBUS-, RS485-, popř. GMH3000) k zobrazení (reálný čas) a zpracování měřených dat ve formátu ACCESS®-.

K vytvoření vlastního programu slouží balíček **GMH3000**, který obsahuje:

- 32 bitovou knihovnu funkcí (GMH3000.DLL) s dokumentací, kterou lze použít pod obvyklými programovacími jazyky, použitelný pro Windows 95 / 98™, Windows NT™, Windows 2000™, Windows XP™
- Programovací příklady Visual Basic 4.0™, Delphi 1.0™, Testpoint™

Pozor: Při datové komunikaci jsou hodnoty udávány pouze v tlakových jednotkách nastavených na displeji!

Podporované funkce:

kód	název/funkce	kód	název/funkce
0	Načtení okamžité hodnoty	200	Načtení min. zobrazovacího rozsahu
3	Načtení stavu systému	201	Načtení max. zobrazovacího rozsahu
6	Načtení min. hodnoty	202	Načtení jednotek displeje
7	Načtení max. hodnoty	204	Načtení des. tečky displeje
12	Načtení ID čísla	208	Načtení čísla kanálu
174	Nastavení min. hodnoty	214	Načtení korekce strmosti [%]
175	Nastavení max. hodnoty	216	Načtení korekce ofsetu
176	Načtení min. měř. rozsahu	222	Načtení doby vypnutí (Conf-P.oFF)
177	Načtení max. měř. rozsahu	223	Nastavení doby vypnutí(Conf-P.oFF)
178	Načtení jednotek rozsahu	240	Reset
179	Načtení des. tečky meř. rozsahu	254	Načtení typu programu
180	Načtení typu měřícího rozsahu		
199	Načtení typu zobrazení		

6 Technické údaje

Měřicí údaje:

Měřicí rozsah:	-1,00 až 25,00 mbar rel. (měření podtlaku do -25 mbar možné, viz kapitola 4)
Přetížení:	max. 100 mbar rel. (bez poškození a nutnosti nové kalibrace senzoru)
Rozlišení:	0,01 mbar (1 Pa)
Tlakové jednotky:	mbar, bar, Pa, kPa, mmHg, PSI, mH ₂ O (= potisk ,m'), volitelné
Přesnost: (typ.)	±0,3%FS (hystereze a linearita) ±0,4%FS (vliv teploty v rozsahu 0-50°C)
Rychlosť měření:	4 měření / sekundu
Jmenovitá teplota:	25°C
Senzor:	Piezorezistivní senzor relativního tlaku integrovaný v přístroji. Určený pro vzduch a nekorodující a neionizující plyny a kapaliny. <u>(není určen pro vodu - při měření použijte vzduchový sloupec nebo hydrofobní filtr!)</u>
Připojení tlaku:	2 kovové přípojky z poniklované mědi na horní straně přístroje pro připojení hadic 6 x 1 mm (4mm vnitřní Ø)
Funkce Power-Off:	Přístroj se automaticky vypne ve zvoleném časovém intervalu v případě, že nebylo stisknuto žádné tlačítko nebo neprobíhá datová komunikace. Doba vypnutí je nastavitelná v rozsahu mezi 1-120min nebo úplně odstavitelná.
Displej:	2 čtyřmístné LCD (1x12.4mm a 1x7mm vysoké)
Ovládací prvky:	6 fóliových tlačítek
Rozhraní:	pomocí galvanicky odděleného konvertoru rozhraní GRS3100, GRS3105 nebo USB3100 lze přímo připojit na rozhraní RS232 nebo USB PC
Napájení:	baterie 9V, typ IEC 6F22 (součást dodávky) nebo pomocí síťového zdroje 10,5-12V DC vhodný zdroj: GNG10/3000 cca 0.6 mA
Odběr proudu:	'bAt '
Signalizace slabé baterie:	pouzdro je vyrobeno z nárazuvzdorného ABS, krytí panelu IP65
Pouzdro:	bez připojovacích nátrubků: 142 x 71 x 26 mm (d x š x v)
Rozměry:	připojovací nátrubky na horní straně přístroje: cca. 11mm dlouhé
Hmotnost:	cca 165 g
Pracovní teplota:	-20 až +50°C
Relativní vlhkost:	0 až 95 % r.v. (nekondenzující)
Skladovací teplota:	-20 až +70°C
EMV:	Přístroj GMH 3161-01 splňuje veškeré podmínky normy o elektromagnetické slučitelnosti (2004/108/EG). Doplňková chyba: <1%

7 Upozornění k likvidaci

- Přístroj a baterie nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.
Přístroje určené k likvidaci ukládejte pouze na místa určená ke sběru použitých elektrozařízení nebo je odeslete k Vašemu dodavateli, který ho předá výrobci k odborné likvidaci.